




382016 - 98 BAL


D27300

Slovenščina	(Prevod originalnih navodil)	10
Hrvatski	(Prijevod izvornih uputa)	15
Srpski	(Prevod originalnog uputstva)	22
Македонски	(Превод на оригиналните упатства)	27


Slika / Slika / Slika / Скица А1

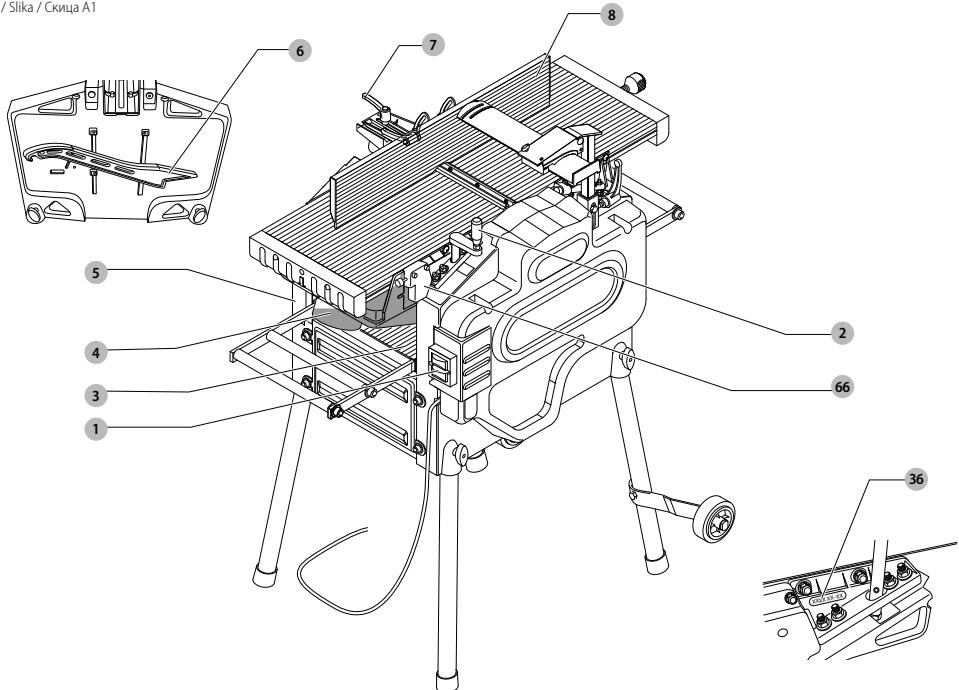


Slika / Slika / Slika / Скица А2

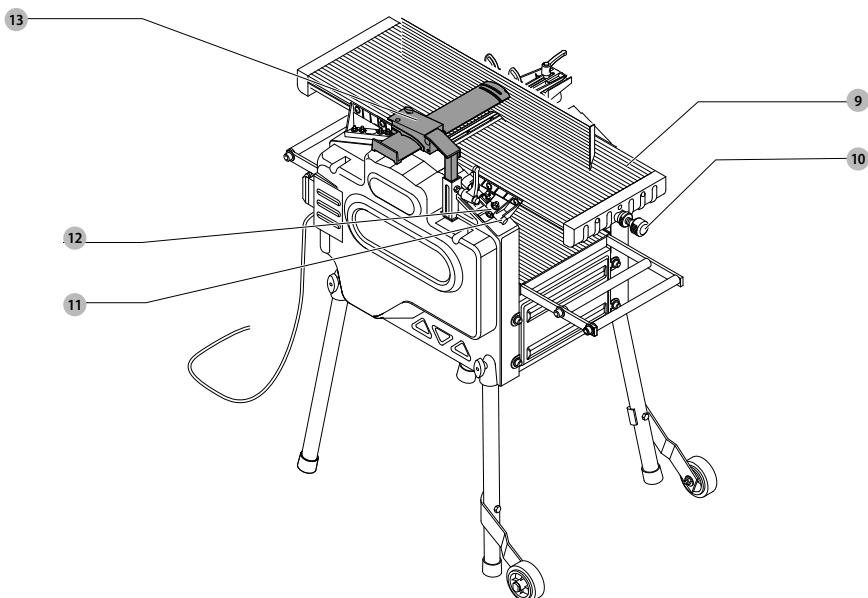


Slika / Slika / Slika / Скица В1

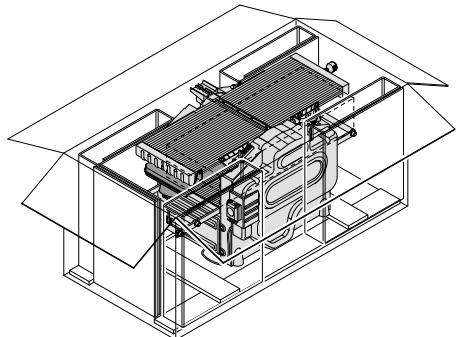


Slika / Slika / Slika / Скица В2

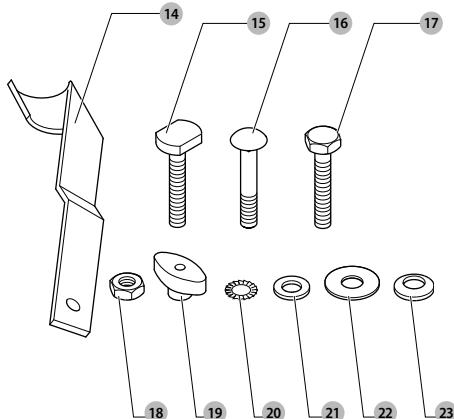


Slika / Slika / Slika / Скица С1

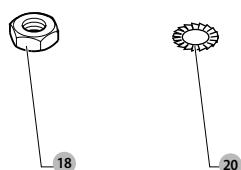


Slika / Slika / Slika / Скица С2

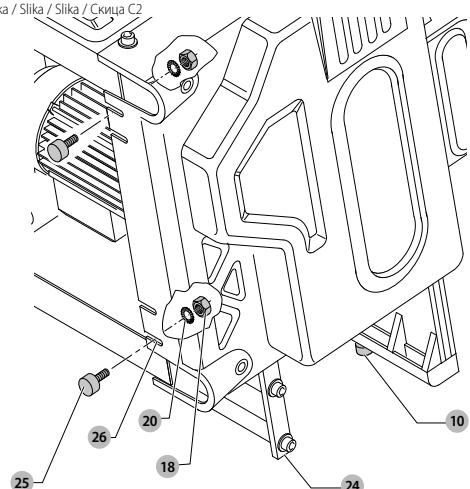


Slika / Slika / Slika / Скица D1

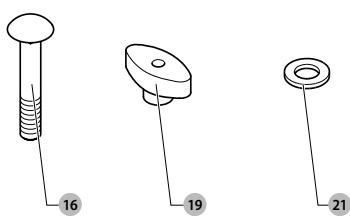


Slika / Slika / Slika / Скица D2

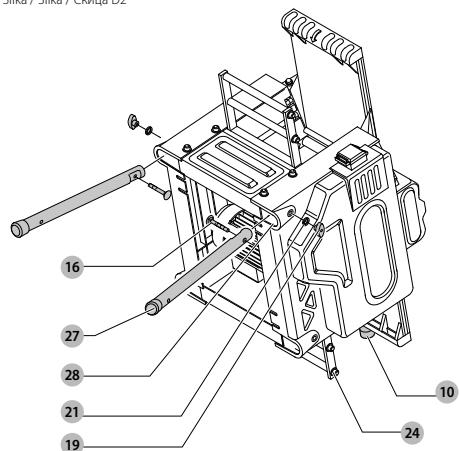


Slika / Slika / Slika / Скица D3

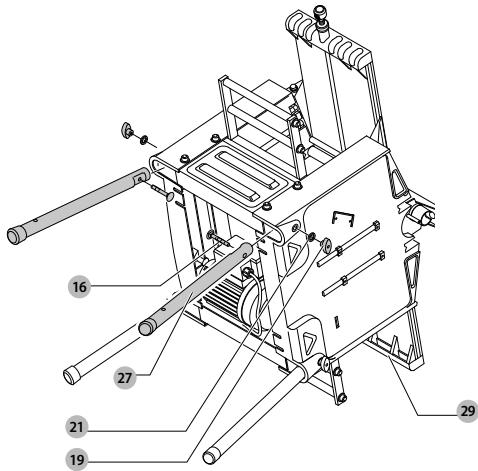


Slika / Slika / Slika / Скица E1

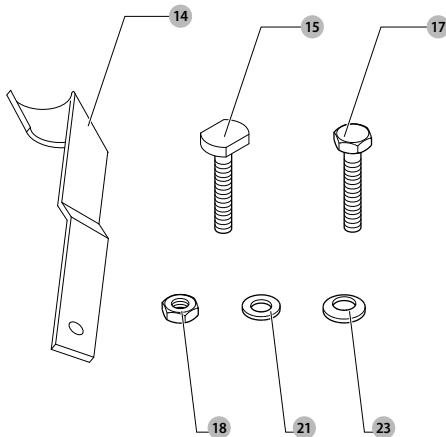


Slika / Slika / Slika / Скица E2

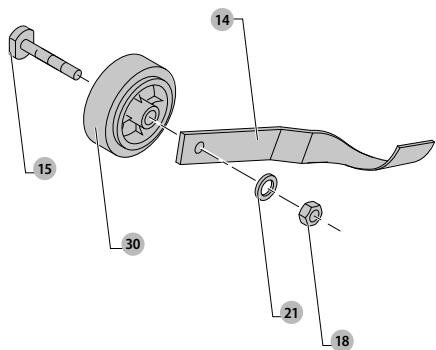


Slika / Slika / Slika / Скица E3

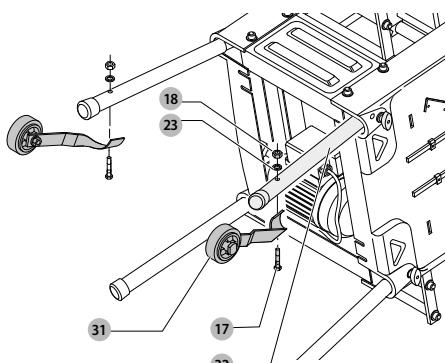


Slika / Slika / Slika / Скица F1

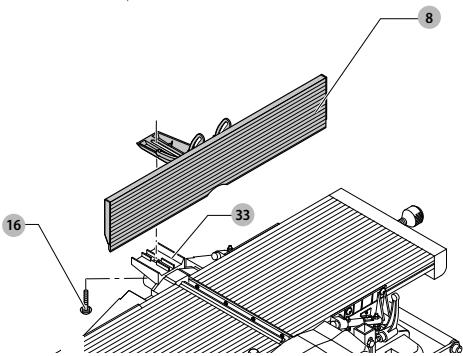


Slika / Slika / Slika / Скица F2

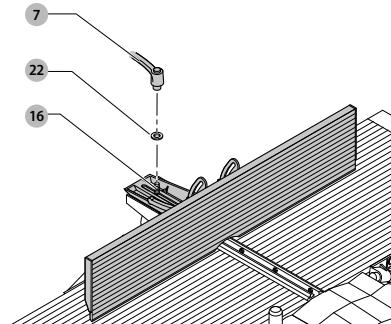


Slika / Slika / Slika / Скица G1

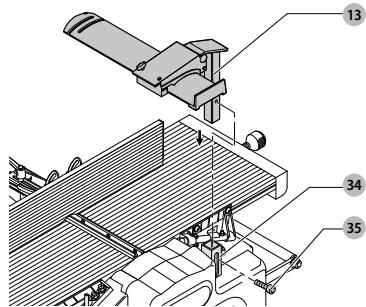


Slika / Slika / Slika / Скица G2

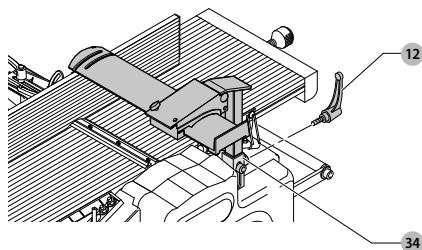


Slika / Slika / Slika / Скица H1

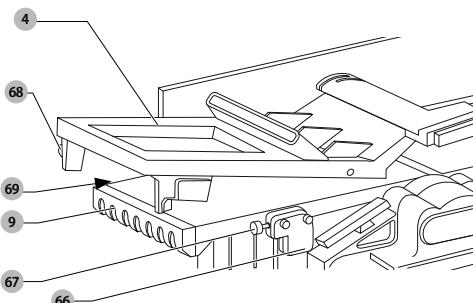


Slika / Slika / Slika / Скица H2

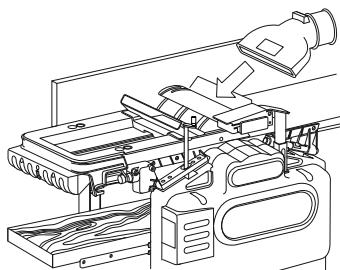


Slika / Slika / Slika / Скица H3

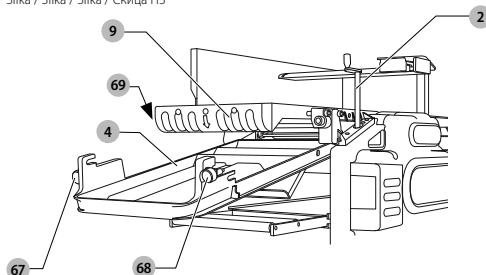


Slika / Slika / Slika / Скица H4

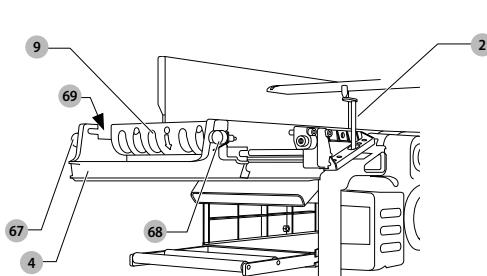


Slika / Slika / Slika / Скица I1

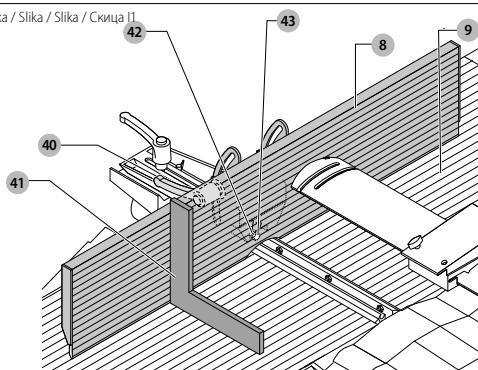


Slika / Slika / Slika / Скица I2

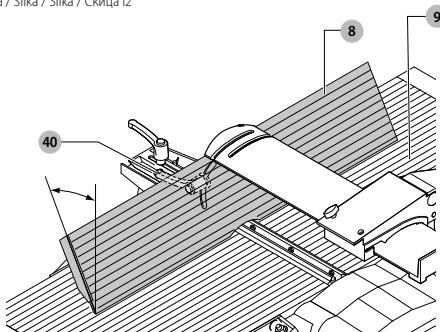


Slika / Slika / Slika / Скица I3

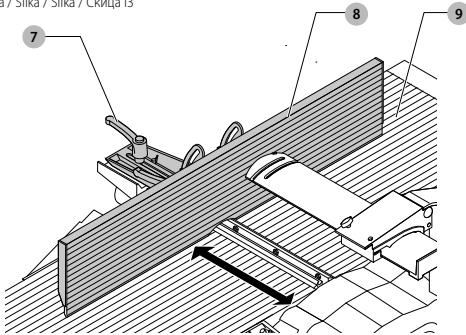


Slika / Slika / Slika / Скица J

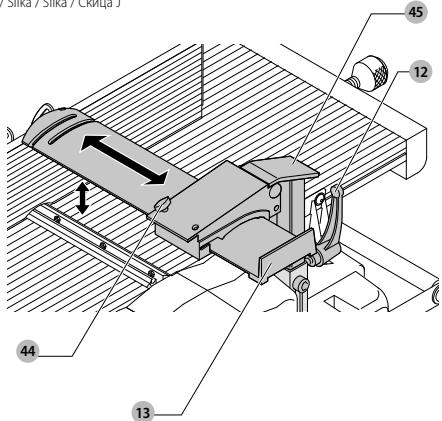


Slika / Slika / Slika / Скица K

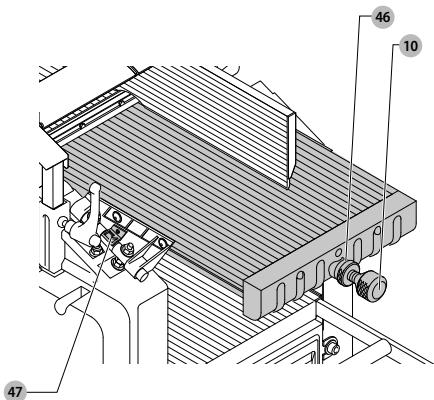


Slika / Slika / Slika / Скица L1

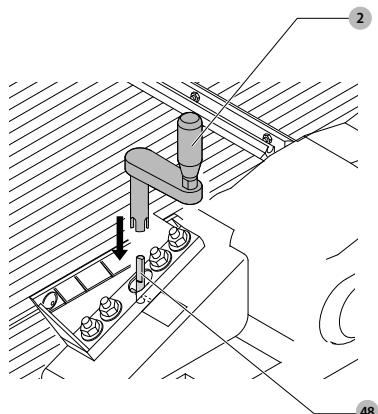


Slika / Slika / Slika / Скица L2

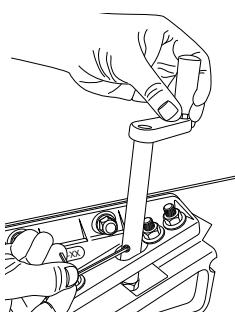


Slika / Slika / Slika / Скица L3

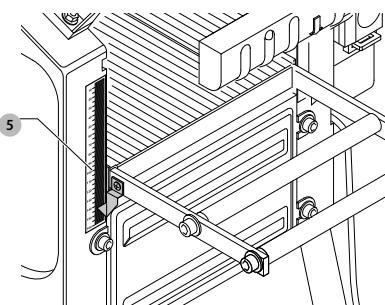


Slika / Slika / Slika / Скица M

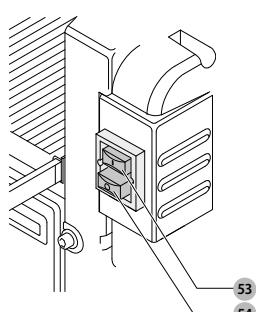


Slika / Slika / Slika / Скица N1

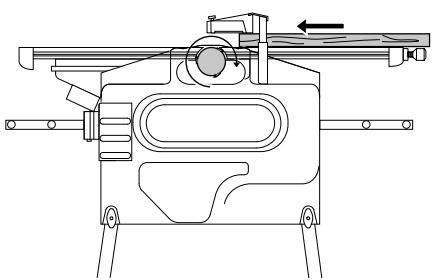


Slika / Slika / Slika / Скица N2

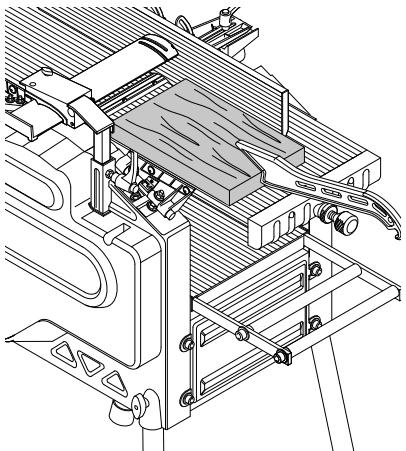


Slika / Slika / Slika / Скица O1

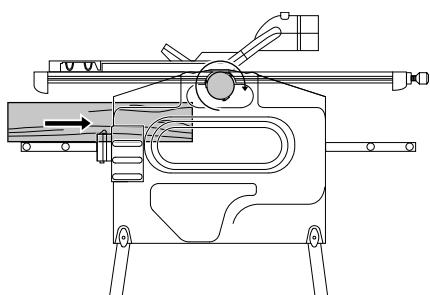


Slika / Slika / Slika / Скица 02

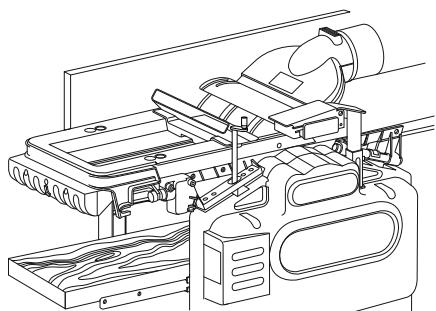


Slika / Slika / Slika / Скица P1

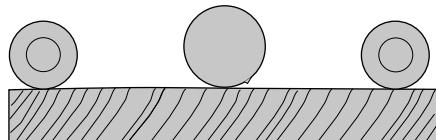


Slika / Slika / Slika / Скица P2

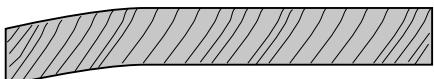


Slika / Slika / Slika / Скица P3

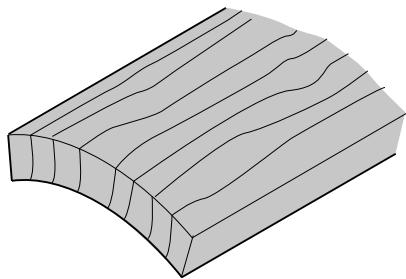


Slika / Slika / Slika / Скица P4

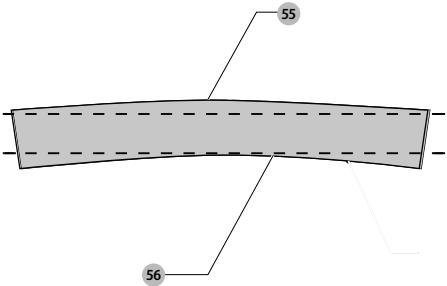


Slika / Slika / Slika / Скица Q1

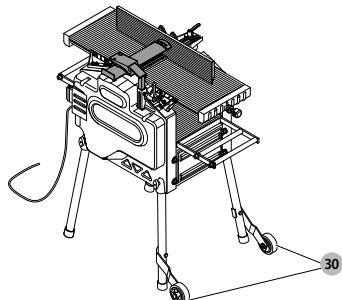


Slika / Slika / Slika / Скица Q2

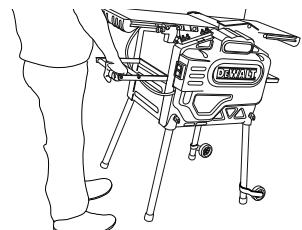


Slika / Slika / Slika / Скица R1

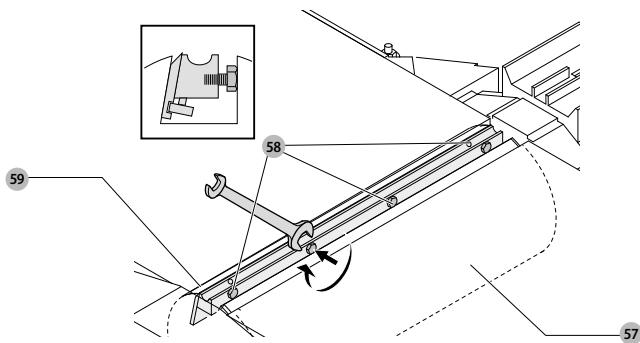

Slika / Slika / Slika / Скица R2

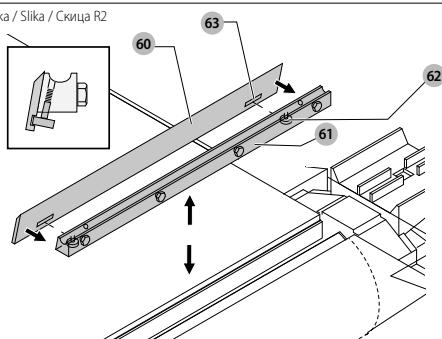

Slika / Slika / Slika / Скица R3

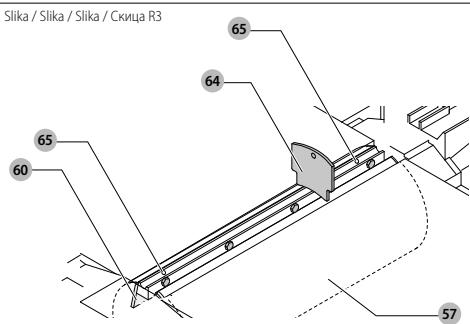

SKOBELJNIK IN DEBELILNIK**D27300****Čestitamo!**

Izbrale ste orodje DeWALT. Na osnovi večletnih izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov je DeWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na področju električnega orodja.

Tehnični podatki

	D27300
Napetost	V _{AC}
Tip	230
Vhodna moč	W
Izhodna moč	W
Hitrost v prostem teku	najv./najm. ¹
Hitrost podajanja	m/min
Vtična rezanja (najv.)	mm
Najv. Širina rezanja (najv.)	mm
Najv. globina rezanja	mm
Način skobeljnika	2,5
Način debelilnika	3
Velikost rezila	20
Teža	kg
L _{PA} (zvočni tlak)	dB(A)*
K _{PA} (negotovost zvočnega tlaka)	dB(A)
L _{WA} (zvočna moč)	109
K _{WA} (negotovost zvočne moči)	dB(A)

* pri upravljanju v čevlju in usisu

POMNITE (LE D27300): Ta naprava je namenjena za priklop na električno omrežje z najvišjo dovoljeno impedanco sistema Zmax 0,27 Ω na točki vmesnika (napajalni enoti) uporabniškega napajanja.

Uporabnik mora zagotoviti priključitev te naprave samo na napajalni sistem, ki ustrez zgorjelim zahtevam. Če je treba, lahko uporabnik prosi elektro podjetje za podatek o sistemski impedanci na vmesniški točki.

Izjava ES o skladnosti**Direktiva o strojih****Skobeljnik in debelilnik****D27300**

DeWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod **Tehnični podatki** v skladu z: 2006/42/ES, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-3:2011.

Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/EU in 2011/65/EU. Za več informacij se povežite s podjetjem DeWALT na naslovh v nadaljevanju ali poščite kontaktne podatke na zadnji strani navodila.

Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke in daje to izjavo v imenu DeWALT.

Markus Römpel

Namestnik direktorja inženiringa

PTE - Evropa DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija

5. 3. 2019

OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti poškodb preberite navodila za uporabo.

Definicije: Napotki za varno uporabo orodja

Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti vsakega opozorilnega znaka. Preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.

NEVARNO: Pomeni neposredno nevarno situacijo, **ki bo povzročila smrt ali hudo poškodbo**, če je ne preprečite.

OPOZORILO: Označuje posredno nevarno situacijo, **ki lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe**, če je ne preprečite.

PREDVIDOST: Pomeni potencialno nevarno situacijo, **ki bi lahko povzročila manjšo ali srednje hudo telesno poškodbo**, če je ne preprečite.

OPOMBA: Označuje praks, **ki ni povezana s telesno poškodbo**, ampak bi lahko povzročila **poškodbo lastnine**, če je ne preprečite.

Pomeni nevarnost električnega udara.

Pomeni nevarnost požara.

Varnostna navodila

OPOZORILO: Pri uporabi električnih orodij morate vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe ter tako preprečiti nevarnost požara, električnega udara in telesnih poškodb, vključno z naslednjimi napotki.

Preberite celotna navodila pred začetkom uporabe orodje in shranite navodila.

SHRANITE TA NAVODILA ZA UPORABO TUDI V PRIHODNJE**Spošljivi varnostni napotki**

- Poskrbite, da bo delovno mesto vedno čisto in urejeno.**
 - Nered ali natpan delovni prostor lahko povzroči poškodbe.
- Upoštevajte okolico delovnega mesta.**
 - Orodja ne uporabljajte na dežu. Zavarujte orodje pred dežjem in vlogo. Poskrbite za dobro osvetlitev delovnega prostora (250 – 300 luksov). Ne uporabljajte tega orodja tam, kjer obstaja nevarnost požara ali eksplozije, npr. v prisotnosti vnetljivih tečin in plinov.
- Preprečite možnost električnega udara.**
 - Izogibajte se telesnim stikom z ozemljjenimi površinami (na primer vodovodna napeljava, radiatorji, štedilniki in hladilniki). Če uporabljate orodje v ekstremnih pogojih (npr. pri visoki vlažnosti, ko nastajajo kovinski obruski itd.), lahko električno varnost izboljšate z uporabo izolacijskega transformatorja ali (FI) izklopnega stikala uhravjega toka.
- Zagotovite, da se vsi ljudje umaknijo iz delovnega območja.**
 - Ne dovolite, da bi se drugi ljudje, posebej še otroci, ki niso zaproseni, dotaknili orodja ali podaljška kabla; v delovnem območju se ne smejo zadrževati ljudje.
- Po uporabi shranite orodje.**
 - Če orodja ne uporabljate, ga shranite v suhem, dobro prezačevanem prostoru izven dosegova otrok.
- Ne preobremenejte orodja.**
 - Hitrost orodja v nazivnem območju bo pripomogla, da bo delo opravljeno bolj kakovostno in na varnejši način.
- Poskrbite za pravilno izbiro orodja.**
 - Ne poskušajte z majhnimi orodji s silo opraviti dela velikih orodij. Orodje uporabljajte le v skladu s predpisano uporabo; npr. ne uporabljajte krožne žage za žaganje debel ali štorov.
- Poskrbite za pravilno izbiro oblike.**
 - Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita, ker se lahko ujamejo v premikajoče se dele orodja. Pri delu na prostem priporočamo uporabo nedrsečih obutve. Dolge lase zavarujte s primerjnim pokrivalom.
- Uporabite osebno zaščitno opremo.**
 - Vedno nosite zaščitna očala. Uporabljajte masko za obraz ali masko za zaščito pred prahom v primeru, ko pri delu z orodjem nastajajo prah ali letelični delci. Če so ti delci vroči, uporabite tudi varnostni predpanski, odporen proti vročini. Vedno nosite zaščito za sluha. Vedno nosite zaščitno čelado.
- Priključite napravo za odsesavanje prahu.**
 - Če je omogočen priklop na sistem za odsesavanje prahu in zbiranje prahu, poskrbite, da bodo te naprave pravilno priključene in ustrezno uporabljene.
- Pazite, da ne poškodujete električnega kabla.**
 - Ko izvlečete električni kabel iz omrežne vtičnice, ga nikoli ne izvlecite na silo in sunkovito. Kabel odmaknite stran od vročine, olja in ostrih robov. Nikoli ne nosite orodja tako, da vasi na kablu.
- Pritisrite obdelovanec.**
 - Kjerjali je mogoče, uporabite sponke ali primež in tako pritrdite obdelovalce. Uporaba primež zagotavlja večjo varnost, roki pa bodo na voljo za krmiljenje orodja.
- Izogibajte se neobičajni drži telesa.**
 - Poskrbite za varno in trdno stojisko.
- Električno orodje skrbno negujte.**
 - Ohranljajte rezalno orodje oстро in čisto; tako boste zagotovili varnejše in bolj kakovostno delo. Upoštevajte navodila za mazanje in zamenjavo pribora. V rednih časovnih presledkih preverjajte orodja in jih, če so poškodovana, odnesite v popravilo v pooblaščeni servisni center. Ročaj in stikala morajo biti suhi, čistli in brez maledžev olja ali masti.
- Izklopite orodje iz električnega omrežja.**
 - Izklopite orodje iz električnega omrežja kadar orodja ne uporabljate, pred servisiranjem in pred zamenjavo nastavkov, na primer rezil, konič ali nožev.
- Odstranite orodja ali ključe za nastavitev.**
 - Navadite se, da se pred vsako uporabo orodja prepričate, da so odstranjeni vsi ključi za nastavitev.
- Izogibajte se nenamerennemu zagonu.**
 - Ne prenajmite orodja s prstom na stikalu. Zagotoviti je potrebno, da je pred priklopom orodja na električno omrežje stikalni v izklopljenem položaju.

18. Uporabljajte samo podaljške kablov za uporabo na prostem.

- Pred uporabo preverite podaljšek kabla in ga zamenjajte, če je poškodovan. Če orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške kabla, ki so primerni za uporabo na prostem in so ustrezno označeni.

19. Bodite pozorni, pazite, kaj delate.

- Spremljajte potek svojega dela. Uporabljajte zdravo pamet. Ne uporabljajte električnega orodja, ko ste utrujeni, pod vplivom alkohola ali zdravil.

20. Preverite, ali na orodju ni poškodovanih delov.

- Pred uporabo skrbno preverite orodje in električni kabel in se prepričajte, da deluje pravilno in da lahko opravi namearovano delo. Preverite povravnost premičnih delov, upognjenost premičnih delov, morebitne polomljene dele, montažo in druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na delovanje orodja. Ščitnik ali drug poškodovan del je treba popraviti ali zamenjati v servisu, razen če ni drugače navedeno v teh navodilih. Pokvarjena stikala mora zamenjati v servisnem centru. Ne uporabljajte električnega orodja, če stikalo ne omogoča vklopka in izklopa. Nikoli ne popravljajte orodja sami.

OPOZORILO: Uporaba kateregakoli pribora ali priključka ali način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb.

21. Orodja naj popravi kvalificiran serviser.

- To električno orodje izpoljuje vse varnostne predpise. Električno orodje lahko servisira samo usposobljena oseba, ki bo uporabila ustrezne rezervne dele v primeru popravila električnega orodja.

Dodatni varnostni napotki za skobeljnik in debelilnik

- Med delom nosite zaščitna očala, delovne rokavice in zaščito sluha.
- Nikoli ne delajte s strojem brez vseh nameščenih ščitnikov in naprav zoper povratni sunek, ki morajo biti v oddišnem delovnem stanju.
- Ne skobiljajte brez nameščenega omrežja. Zagotovite, da se bo spodnji rob omrežja dotikal zgornjega vrha mize.

OPOZORILO: Podajnalna miza in iztek mize sta bila natančno nastavljeni v tovarni. Nikoli sami ne spremirujte nastavitev miz.

- Uporabljajte le rezila, namenjena za ta stroj.
- Vedno uporabljajte dobro nabrušena in vzdrževana rezila.
- Stroja ne uporabljajte za obdelavo drugih materialov, ampak le mehkega in trdrega lesa.
- Nikoli ne rezite žlebov, klinov ali šablone. Izdelava stikov ni dovoljena.
- Nikoli ne nadaljujte prekinjenega dela (npr. rezanja, ki ne pomeni delo po celotni dolžini obdelovalca).
- Izognite se delu na zelo ukriviljenem lesu, ki ne zagotavlja ustrezne stike s podajalno mizo.
- Pred uporabo preverite, ali vretena proti povratnemu sunku in podajanju delujejo pravilno.
- Pred začetkom dela odstranite iz obdelovalca vse žebličke in kovinske predmete. Ne uporabljajte lesa, ki se zlahka cepi.
- V načinu skobiljanja zagotovite, da bo zgornji ščitnik rezila nastavljen tako, da bo zagotovil optimálna zaščita.
- Zagotovite da bo ročica za uravnavanje nagiba izven območja podajanja.
- Ko obdelujete dolge obdelovance uporabite primerno mizo z valji na obeh straneh stroja, nastavljeni na višino mize.
- Roke držite v varni razdalji od rezila.
- V načinu skobiljanja uporabljajte ves čas potisno palico.
- Ko potisne palice ne uporabljate, jo vedno shranite na ustrezem mestu.
- Ned odstranjujte odrezkov obdelovalca ali drugih obdelovancev iz območja rezanja, medtem deluje blok z rezili.
- Velikosti obdelovancev:
 - Brez dodatne podpore lahko z orodjem žagate obdelovance naslednjih velikosti:

SKOBELJNIK

- Višina 140 mm x širina 260 mm x dolžina 500 mm
- Nikoli ne zagajte obdelovalca, ki je krajši od 300 mm

DEBELILNIK

- Višina 160 mm x širina 260 mm x dolžina 600 mm
- Nikoli ne zagajte obdelovalca, ki je krajši od 500 mm

- Daljše obdelovance morate podpreti z ustrezno dodatno mizo, npr. mizo z valji.
- V primeru nezgode ali okvare orodja nemudoma izklopite orodje in ga odklopite od vira napajanja.
- Sporočite napako in na ustrezni način označite stroj, tako da preprečite nadaljnjo uporabo orodja.
- **LE SKOBELJNIK:** Če se blok z rezili zagozdi zaradi nenormalne moči podajanja med rezanjem, izklopite orodje in izvlecite priključni kabel iz električnega omrežja. Odstranite obdelovanec in se prepričajte, ali se blok z rezili vrtil neovirano. Ponovno vklonite žago in začnite rezati z zmanjšano silo podajanja.
- Zagotovite, da nobenega del bloka z rezili ne boste uporabljali za skobiljanje brez uporabe varnostnih ščitnikov.

OPOZORILO: Priporočamo, da uporabite napravo na diferenčni tok z nazivnim tokom 30 mA ali manj.

Ostala tveganja

Naslednje nevarnosti so posebej značilne za delo s skobeljnikami:

Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov in uporabi varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.

Mednje spadajo:

- tveganje nezgod, ki jih lahko povzročijo nepokriti deli vrtečega se rezila;
- nevarnost poškodb pri zamenjavi žaginega lista;
- nevarnost stiski prstov pri odpiranju ščitnikov;
- nevarnost za združje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri skobiljanju hrasta, bukve in srednje gostih vlažnih plôšč (MDF).

Naslednji dejavniki povečujejo težave pri dhanjanju:

- če pri žaganju lesa ni priključena naprava za odsesavanje prahu.
- Nezadostno odsesavanje prahu zaradi zamašenih izpušnih filterov.

Električna varnost

Električni motor je konstruiran le za eno napetost (400 V – 3-fazni) in le za dve napetosti (230 V – 1-fazni). Vedno preverite, da omrežna napetost ustreza vrednosti, ki je podana na nazivnih plôščicah.

Če je poškodovan električni kabel, ga je treba zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je na voljo v servisu DeWALT.

Zamenjava vtiča električnega kabla

(samo za Združeno kraljestvo in Irsko)

Če je treba namestiti novi električni vtič:

- stari vtič odstranite med odpadke;
- priključite rjav žico na fazni priključek novega vtiča;
- priključite modro žico na nevtralni priključek.
- priključite rumeno/zeleno žico na ozemljitveni priključek.

Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi kakovostenim vtičem. Priporočena varovalka: 13 A (le 230 V).

Uporaba kabelskega podaljška

Če je treba uporabiti kabelski podaljšek, uporabite ustrezni 3-žilni kabelski podaljšek, ki ustreza vhodni električni napetosti orodja (glejte **Tehnične podatke**). Najmanjši premer kabla mora znašati 1,5 mm², največja dolžina kabla pa 20 m.

Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.

Vsebina kompleta

Komplet vsebuje:

- 1 delno sestavljeni debelilni skobeljnik
- 1 ščitnik
- 1 ščitnik/zbiralni ostružkov
- 1 odprtino adapterja za prah
- 1 škafot, ki vsebuje:
 - 1 prislon
 - 1 potisno palico
- 1 vrečko, ki vsebuje:
 - 1 kluč imbus 2,5 mm
 - 1 kluč imbus 4 mm
 - 1 kluč imbus 5 mm
 - 1 kluč imbus 6 mm
 - 1 napenjalnik 13/10 mm
 - 1 merilnik za nastavitev
 - 1 ročico za nastavljanje nagiba
 - 2 vpenjalni ročici
 - 4 gumiaste noge
 - 1 vijak za prilagajanje M8
 - 4 matice M8
 - 4 podložke z zobmi D8
 - 1 plосko podložko D8

1 škafot, ki vsebuje:

- 4 noge
- 2 kolesci
- 2 okvira za kolesca
- 1 vrečko, ki vsebuje:
 - 2 osi za kolesca
 - 4 vijake za prilagajanje M8
 - 2 vijaka imbus M8
 - 4 matice M8
 - 4 matice s krilci
 - 4 plосke podložke D8
 - 6 stožčastih vzmernih podložk D8

1 navodila za uporabo

- Prepričajte se, ali se orodje, sestavni deli in pribor niso poškodovali med prevozom.
- Vzemite si čas in skrbno preberite in razumite navodila za uporabo pred začetkom dela.

Sesalnik prahu (sl. A1)

Orodje ima na ščitniku/zbirjalniku ostružkov odprtino 100 mm za odsesavanje prahu **4.**
S priloženo primerico pripravo za odsesavanje prahu lahko 90 % ustvarjene žagovine posesate, če je hitrost pretoka zraka najmanj 20 m/s.

Pri vsakem delu priklopite primerico pripravo za odsesavanje prahu.

Če je le mogoče, priključite napravo za odsesavanje prahu, ki je izdelana ustrezeno predpisom o emisijah prahu.

Transport (sl. Q1, Q2)

Kolesa na stojalu **30** omogočajo lahek transport stroja. Trdno primite ročaje z obema rokama in transportirajte stroj tak, kot je prikazano na sliki Q2.

VZDRŽEVANJE

Električno orodje DeWALT je bil zasnovano tako, da omogoča dolgotrajno obratovanje z minimalnimi zahtevami po vzdrževanju. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.

A **OPOZORILO:** Za zmanjšanje nevarnosti hudi telesnih poškodb izključite orodje in ga izklopite iz vira napajanja pred izvedbo nastavitev ali demontažo/namestitvijo priključkov ali pripomočkov. Sprožilno stikalo mora biti na položaju IZKLOP. Nehoteni zagon oz. vklap lahko povzroči telesne poškodbe.

Zamenjava nožev (sl. R1, R2)

Stroj ima rezalno glavo, na kateri sta dve rezili.

A **OPOZORILO:** Vedno hkrati zamenjajte vse nože.

A **OPOZORILO:** Rezila morate zamenjati samo na opisan način. Nikoli ne nameščajte drugih rezil od priporočenih.

A **OPOZORILO:** Ostri robovi.

A **OPOZORILO:** Ob zamenji rezil nosite zaščitne rokavice.

A **OPOZORILO:** Pred nameščanjem rezil vedno izklopite stroj.

Odstranitev rezil

- Odstranite omejilo in ščitnik.
- Previdno obrnite glavo z rezili **57**, dokler ne postane vidno prvo rezilo.
- S priloženim viličastim ključem popustite vijke **58**.
- Dvignite sklop rezil **59** iz glave z rezili. Če je treba uporabite par klešč.
- Z nosilca **60** odstranite rezilo **60**.
- Ponovite postopek še za drugo rezilo.

Nameščanje rezil

- Na nosilec **61** namestite rezilo **60**. Zagotovite, da se bosta obe zunanjii glavi vijke **62** usedli v zarezi **63**.
- Ponovno namestite sklop v glavo z rezili **57**.
- Nastavite rezilo, kot je opisano spodaj.
- Zategnjite vijke **58** (navor: 6– 8 Nm).
- Ponovite postopek še za drugo rezilo.

Nastavitev rezil (sl. R3)

- Preverite položaj rezil **60** na obeh koncih.
- Merilnik **64** namestite nad glavo z rezili **57** tako, kot je prikazano.
- Spodnji rob merilnika se mora ujemati s konico rezila **60**.
- Če je potrebna naknadna nastavitev, upoštevajte naslednje napotke:
 - Privijte ali odvijte vsak vijak za nastavljanje **65**, dokler se konica noža ne ujema z merilnikom.

Ponovno brušenje rezil

Rezila lahko ponovno brušite pod kotom 42°.

A **OPOZORILO:** Rezil lahko ponovno brušite največ 3 mm od njihove originalne velikosti.
Če se je velikost rezila zmanjšala za več kot 3 mm je treba zamenjati rezilo.



Mazanje

Električno orodje ne zahteva dodatnega mazanja.



Čiščenje

A **OPOZORILO:** Odstranite umazanijo in prah iz glavnega ohišja z izpihanjem s suhim zrakom, ko opazite, da se prah nabere in v okoli odprtini za zračenje. Med opravljanjem tega postopka nosite ustrezeno zaščito za oči in masko za obraz.

A **OPOZORILO:** Za čiščenje nekovinskih delov orodja nikoli ne uporabljajte kemičnih sredstev ali drugih močnih kemičalij. Take kemičalije lahko oslabijo materiale, iz katerih so izdelani ti deli. Uporabite samo kropo, navlaženo z vodo oz. milnico. Pazite, da voda ne prodre v notranjost orodja; nikoli ne potopite nobenega dela orodja v tekočino.

Pred uporabo pozorno preverite glavo z rezili, da bi se prepričali, ali deluje pravilno. Zagotovite, da smola ali delci obdelovalca ne morejo povzročiti blokade katere koli od funkcij.

Nacin debeljnika: Če so delci obdelovalca zagozdeni med glavo z rezili in podajalnim valji odklonite stroj od napajanja in odstranite zagozdenie dele.

Prezračevalne rezile morajo biti stalno proste, ohišje pa redno čistite z mehko krpo.

• Mize morajo biti suhe in brez olja ali masti. Na mizo redno nanesite nekoliko voska.

• Stroj mora biti brez prahu in žagovine.

• Vsak dan preverite in očistite pripravo proti povratnemu sunku in podajalna vretena.

Izbira oprema

A **OPOZORILO:** Ker dodatna oprema, ki je ni izdelala podjetje DeWALT, ni bila preizkušena s tem strojem je njena uporaba lahko nevarna. Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, uporabljajte le dodatno opremo, ki jo priporoča proizvajalec DeWALT.

To vključuje nadomestna rezila (DE7333).

Če potrebujevi več informacij glede ustreznosti dodatne opreme, se obrnite na svojega prodajalca.

Varovanje okolja

Odpadke odlagajte ločeno. Orodji in akumulatorjev, ki so označeni s tem simbolom, ne odstranjujte skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Orodje in akumulator vsebujejo materiale, ki jih je mogoče znova uporabiti ali reciklirati, kar zmanjšuje potrebo po surovinah. Električne izdelke in akumulatorje reciklirajte v skladu s krajevnimi predpisi. Za dodatne podrobnosti obiščite spletno stran www.2helpU.com.

BLANJALICA ZA PRILAGOĐAVANJE DEBLJINE

D27300

Čestitamo!

Odabrali ste DeWALT alat. Godine iskustva i neprekidnih poboljšanja čine DeWALT jednim od najpozudanijih partnera za korisnike profesionalnih električnih alata.

Tehnički podaci

		D27300
Napon	V _K	230
Tip		2
Uzlazna snaga	W	2100
Izlazna snaga	W	1650
Brzina bez opterećenja	maks/min ⁻¹	6200
Brzina punjenja	mm/min	5
Vršna rezanja (maks.)	mm	160
Maks. širina rezanja (maks.)	mm	260
Maks. dubina rezanja		
Način rada s bljanjem	mm	2,5
Način rada s prilagođavanjem debljine	mm	3
Veličina oštice	mm	20
Težina	kg	54
I _{PA} (zvučni tlak)	dB(A)*	96
K _{PA} (nesigurnosni zvučni tlak)	dB(A)	3
I _{WA} (zvučna snaga)		109
K _{WA} (nesigurnosni zvučne snage)	dB(A)	3,1

* na uhu rukovatelja

NAPOMENA (SAMO D27300): Ovaj uređaj namijenjen je priključivanju na sustave napajanja s najvećom dopuštenom impedancijom sustava Z_{max} od $0,27 \Omega$ u priključnoj točki (presjponska kutija) korisnikovog napajanja.

Korisnik se mora poobrinuti da uređaj bude priključen na napajanje koje ispunjava prethodni zahtjevi. Ako je potrebno, korisnik može od dobavljača električne energije zahtediti podatke o impedanciji sustava u priključnoj točki.

Deklaracija o usklađenosti EZ-a

Direktiva o strojevima



Blanjalica za prilagođavanje debljine

D27300

DeWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u odljiku **Tehnički podaci** u skladu sa smjernicama: 2006/42/EZ, EN61029-1:2009 + A1:2010, EN61029-2-3:2011.

Ovi proizvodi također su usklađeni s direktivama 2014/30/EU i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku DeWALT putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.

Dolje potpisani odgovoran je za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke DeWALT.

Markus Rompel
Vice President of Engineering, PTE-Europe
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
05.03.2019.

OPREZ: Pročitajte priručnik s uputama kako biste smanjili rizik od ozljeda.

Definicije: Sigurnosne smjernice

Definicije navedene u nastavku opisuju razinu ozbiljnosti svih upozorenja. Pročitajte priručnik i obratite pažnju na ove simbole.

OPASNOST: Označava neposrednu rizičnu okolnost koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati ozbiljnim ozljedama ili smrću.

UPozORENJE: Označava potencijalno rizičnu okolnost koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili smrću.

OPREZ: Označava potencijalno rizičnu okolnost koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati manjim ili srednjim teškim ozljedama.

NAPOMENA: Naznačuje pravku koja nije vezana uz tjelesne ozljede, a ako se ne izbjegne, može rezultirati materijalnom štetom.



Naznačuje rizik od strujnog udara.



Označava rizik od požara.

Sigurnosne upute

UPOZORENJE: Tijekom korištenja električnih alata uvijek se pridržavajte osnovnih sigurnosnih mjera kako biste smanjili rizik od požara, električnog udara i osobne ozljede. Ovo obuhvaća sigurnosne mjere navedene u daljnjem tekstu.

Prije prve upotrebe ovog proizvoda pročitajte sve upute, a upute čuvajte.

OVAJ PRIRUČNIK ČUVAJTE ZA SLUČAJ POTREBE

Opća sigurnosna pravila

- Radno područje održavajte čistim.**
 - Zakrećeni prostori i radne površine dovode do nezgoda.
- Imajte na umu radno okruženje.**
 - Alat ne izlažite kiši. Alate ne upotrebljavajte u vlažnim ili mokrim uvjetima. Radno mjesto održavajte dobro osvjetljениm (250–300 luksa). Alat ne upotrebljavajte u područjima gdje postoji rizik od izazivanja požara ili eksplozije, npr. u blizini zapaljivih tekućina ili plinova.
- Zaštite se od strujnog udara.**
 - Izbjegavajte dodir tijelom s uzemljjenim površinama (kao što su cijevi, radijatori, kuhalici i zamrzivači). Ako upotrebljavate u ekstremnim radnim uvjetima (npr. visoka relativna vlažnost, stvaranje metalne strugotine itd.), električna zaštita može se poboljšati ugradnjom izolirajućeg transformatora ili osigurača sa zaštitom od probijanja uzemljenja (FI).
- Udaljite druge osobe.**
 - Osobama koje nisu uključene u radove, a osobito djeci, ne dopuštajte dodirivanje alata ili produžnog kabala i držite ih podalje od radnog područja.
- Pohranite alate kad nisu u upotrebi.**
 - Kad nisu u upotrebi, alati moraju biti pohranjeni na suho mjesto i sigurno zaključani, izvan doseganja djece.
- Ne preopterećujte alat.**
 - Alat će raditi bolje i sigurnije ako ga ne preopterećujete.
- Upotrijebite odgovarajući alat.**
 - Ne silite male alate u poslovima koji se obavljaju težim alatom. Alate ne upotrebljavajte u surve za koje nisu predviđeni. Primjerice, kružna pilu ne upotrebljavajte za piljenje grana ili stabala.
- Nosite odgovarajuću odjeću.**
 - Ne nosite labavu odjeću ili nakit jer ih pokretni dijelovi mogu zahvatiti. Tijekom rada na otvorenom preporučuje se korištenje sigurnosnih cipela protiv klizanja. Prekrjite dugu kosu kako biste je zaštitili.
- Koristite zaštitnu opremu.**
 - Uvijek nosite zaštitnu naočale. Koristite masku za lice ili masku protiv prašine ako se tijekom upotrebe alata stvara prašina ili leteće čestice. Rabite topinski izoliranu pregaču ako te čestice mogu biti vrlo visoke temperature. Uvijek upotrebljavajte zaštitu za sluš. Uvijek rabite zaštitnu štitnicu.
- Priklučite opremu za odvođenje prašine.**
 - Ako je omogućeno priključivanje opreme za odvođenje i prikupljanja prašine, osigurajte rješenje pravilno priključivanje i primjenu.
- Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene.**
 - Utikače nikad ne isključujte iz električne utičnice povlačenjem kabala. Kabel držite podalje od izvora topline, ulja i oštih rubova. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje alata.
- Osigurajte radni materijal.**
 - Kad god je to moguće, za pridržavanje radnog materijala upotrijebite stezaljke ili kliješta. Ova metoda je sigurnija u odnosu na pridržavanje rukom, a također oslobađa obje ruke za rukovanje alatom.
- Ne sežite predaleko.**
 - Pazite na ravnotežu i uauzmite stabilan položaj.
- Alat paljivo održavajte.**
 - Rezne dijelove alata održavajte oštima i čistima radi boljeg i sigurnijeg rada. Slijedite upute za podmazivanje i izmjenu dodatne opreme. Alat periodički pregledavajte i neka se u slučaju oštećenja servisira u ovlaštenom servisu. Rukohvate i prekidače održavajte suhim, čistim i bez prisutnosti ulja ili masti.
- Alate isključite iz napajanja.**
 - Alat isključite iz električnog napajanja kad nije u upotrebi, kao i prije servisiranja ili izmjene dodatne opreme ako što su pile, nastavci i rezači.
- Uklonite ključeve za prilagođavanje.**
 - Naviknite se da provjeravate jesu li ključevi za prilagođavanje uklonjeni s alata prije njegovog upotrebe.
- Izbjegavajte nehotično pokretanje alata.**
 - Prst ne držite na prekidaču tijekom prenošenja alata. Prije priključivanja alata u električno napajanje provjerite je li prekidač u isključenom položaju.

Odvođenje prašine (sl. A1)

Uređaj je opremljen priključkom za odvođenje prašine od 100 mm na štitniku/skupljaču ostataka **4**. Ako se osigura prikladni uređaj za odvođenje prašine, 90 % nastalih ostataka može se uhvatiti ako je stруjanje zraka najmanje 20 m/s.

Priklučite prikladni uređaj za odvođenje prašine za vrijeme svih radnji.

Kada god je to moguće priključite uređaj za odvođenje prašine projektiran u skladu s važećim propisima o emisiji prašine.

Transport (sl. Q1, Q2)

Kotači **30** omogućuju laki transport stroja. Čvrsto držite ručku s obje ruke i transportirajte stroj prema prikazu na slici Q2.

ODRŽAVANJE

Vaš DeWALT električni alat projektiran je za dugotrajni upotrebu uz minimalna održavanja.

Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.

A UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od ozbiljnih ozljeda, isključite alat i odvojite ga od izvora napajanja prije izvođenja bilo kakvih prilagođavanja ili postavljanja/uklanjanja dodataka ili pribora. Provjerite je li okidač u isključenom položaju. Nehotično uključivanje alata može uzrokovati ozljede.

Zamjena oštrica (sl. R1, R2)

Stroj ima glavu rezaca koja drži dvije oštice.

A UPOZORENJE: Uvijek istodobno zamijenite oštice.

A UPOZORENJE: Imajte na umu da se rezne oštice smiju zamijeniti samo na ovde opisani način. Nikada ne postavljajte druge rezne oštice osim onih koje su preporučene.

A UPOZORENJE: Oštiri rubovi.

A UPOZORENJE: Nosite rukavice kada zamjenjujete oštice.

A UPOZORENJE: Prije zamjene oštice uvijek isključite stroj iz napajanja.

Uklanjanje oštrica

1. Uklonite građevni i štitnik.
2. Pažljivo okrećite glavu rezaca **57** dok prva oštica ne bude vidljiva.
3. Otpustite vijke **58** isporučenim zatezačem.
4. Podignite sklop oštice **59** iz glave rezaca. Upotrijebite par klijesta ako je to potrebno.
5. Izvadite oštricu **60** iz držača **61**.
6. Ponovite isto za drugu oštricu.

Postavljanje oštrica

1. Pričvrstite oštricu **60** na držać oštice **61**. Osigurajte da glave vanjskih vijaka **62** padnu u udubljenja **63**.
2. Ponovno postavite sklop na glavu rezaca **57**.
3. Prilagodite oštricu prema donjem opisu.
4. Zategnite vijke **58** (zatezni moment: 6-8 Nm).
5. Ponovite isto za drugu oštricu.

Prilagođavanje oštrica (sl. R3)

1. Provjerite položaj oštice **60** na oba kraja.
2. Postavite mjerac **64** na glavu rezaca **57** prema prikazu.
3. Donji rub mjeraca mora se preklapati s vrhom oštice **60**.
4. Ako je potrebno prilagoditi, slijedite ove korake:
 - Zategnite ili odvijte svaki prilagodni vijač **65** po potrebi dok se vrh oštice ne bude preklapao s mjeracom.

Ponovo oštrenje oštrica

Oštice se mogu ponovno naoštriti pod kutom od 42°.

A UPOZORENJE: Oštice se mogu ponovno naoštriti maks. na 3 mm manje u odnosu na izvornu veličinu. Ako se veličina oštice smanjila za više od 3 mm, morate zamijeniti oštice.



Podmazivanje

Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno podmazivanje.



Čišćenje

A UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta ispuhnite suhim zrakom čim primijetite nakupljanje nečistota oko ventilacijskih otvora. Tijekom izvođenja ovog postupka nosite zaštitu za oči i odobrenu masku protiv prašine.

A UPOZORENJE: Za čišćenje nemetalnih dijelova alata nikad ne upotrebjavajte otapala ili druge jake kemikalije. Te kemikalije mogu štetiti materijalima upotrijebljениma u tim dijelovima. Upotrebjavajte isključivo krpu na topljenu vodom i blagim sapunom. Ne dopustite da ikakva tekućina prođe unutrašnjost alata. Nijedan dio alata ne uranjajte u tekućini.

Prije uporabe pažljivo provjerite glavu rezaca kako biste utvrdili da je ispravno radi. Osigurajte da smola ili dijelovi radnog materijala ne mogu izazvati blokadu bilo koje funkcije.

Način rada s prilagođavanjem debljine: U slučaju da se komadi radnog materijala zaglavljuju između glave rezaca i valjka za uvođenje, odspojite stroj sa strujnog napajanja i uklonite zaglavljene dijelove.

Držite ventilacijske otvore čistima i redovito čistite kućište mekom krpom.

- Držite stolove čistima i bez masti. Redovito nanosite malo voska na stolove.
- Držite stroj čistim od prašine i ostatka.
- Svakodnevno provjeravajte i čistite osovine za povratni udar i uvođenje.

Dodatni pribor

A UPOZORENJE: Budući da pribori koji nisu u ponudi tvrtke DeWALT nisu ispitani s ovim proizvodom, upotreba ovakvog pribora uz ovaj alat može biti opasna. Da biste smanjili opasnost od ozljeda, uz ovaj alat rabite isključivo dodatni pribor koji preporučuje tvrtka DeWALT.

On uključuje rezervne rezne oštice (DE7333).

Od lokalnog dobavljača zatražite informacije o odgovarajućim dodacima.

Zaštita okoliša

Odvojeno prikupljajte. Proizvodi i baterije označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati u komunalnim otpadom.

Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati radi smanjenja potrošnje sirovina i očuvanja prirodnih resursa. Električne proizvode i baterije reciklirajte sukladno lokalnim propisima. Više informacija dostupno je na adresi www.2helpU.com.

JAMSTVENA IZJAVA

- Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
- Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
- Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebeni rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
- Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
- Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavača te pravilno ispunjenog jamstvenog lista ovjerenog pečatom prodavača.
- Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
- Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
- Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
- Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.

Radovi i dijelovi obuhvaćeni jamstvom

- Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja i pakiranja
- Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom
- Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2
- Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad

Radovi i dijelovi koji nisu predmet jamstva

1. Oštećenja i kvarovi nastali:
 - Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane kupca
 - Nepravilnim rukovanjem i nemajenskim korištenjem
 - Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
 - Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
 - Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
 - Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova

TIP PROIZVODA:	
Prodajno mjesto:	Pečat:
Datim prodaje:	Potpis:

Ovlašteni Serviseri:**ALATI MAŠIĆ**

Županijska 38, 31000 OSIJEK
 T: 00 385 (0) 31 200 888
 M: 00 385 (0) 98 506 174

ALATI MILIĆ D.O.O.

Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
 T: 00 385 (0) 1 3734 791
 T: 00 385 (0) 9 137 33 000
 F: 00 385 (0) 1 3906 790
 info@alatimilic.hr
<http://www.alatimilic.hr/>

ELEKTROMEHANIKA TERLEVIĆ d.o.o.

Ročka 39, 52440 POREČ
 T: 00 385 (0) 52 438 297
 F: 00 385 (0) 52 438 297
 elektroterlevic@inet.hr
<http://elektromehanika-terlevic.hr/index.html>

GEMMA SERVIS

Andrije Peruča 38, 51000 Rijeka
 T: +385 51 217 118
 M: 098 211 784
 F: +385 51 217 118
 gemma-servis@ri.t-com.hr
<http://gemmaservis.fullbusiness.com>

GROM d.o.o

Hrvatskih vladara 33, 22 243 MURTER
 T: 00 385 95 909 6164
 gromelectro@gmail.com

MEĐIMURKA BS SERVIS

Kalnička 6, 40000 ČAKOVEC
 T: 00 385 (0) 40 384 660
 M: 00 385 (0) 40 500 634
 servis@medjimurka-bs.hr
<http://profi-al.hr/zagreb-hrvatska/>

PAVLOV ALATI

Cesta Dr. F. Tuđmana 273, 21213 KAŠTEL GOMILICA
 T: 00 385 (0) 21 220 022
 M: 00 385 (0) 21 221 122
 F: 00 385 (0) 21 220 022
 servis-pavlov@stt.com.hr

PROFI – AL OBRT

Mikulinci 4a, 10010 ZAGREB
 T: 00 385 (0) 1 66 22 820
 T: 00 385 (0) 98 718 108
 F: 00 385 (0) 1 66 22 823
 info@profi-al.hr
<http://profi-al.hr/zagreb-hrvatska/>

TITAN d.o.o.

Bogoslava Šuleka 19, 47000 KARLOVAC
 T: 00 385 (0) 47 63 63 11
 F: 00 385 (0) 47 63 63 10
 info@titan.com.hr
<http://www.titan.com.hr/>

VERMA d.o.o.

Pere Devčića 23, 10290 ZAPREŠIĆ
 T: +385 1 3357 496
 servis@verma.hr / verma@verma.hr
www.verma.hr

18. Koristite produžne kablove koji su predviđeni za korišćenje napolju.

- Pre upotrebe, provjerite produžni kabl i zamenite ga ako je oštećen. Ako se atlat koristi napolju, koristite samo produžne kablove koji su namenjeni za upotrebu napolju i koji nose odgovarajući oznaku.

19. Budite pripravni.

- Gledajte u ono što radite. Razmišljajte zdravorazumno. Ne radite sa alatom ako ste umorni ili pod uticajem lekova ili alkohola.

20. Proverite da li postoje oštećeni delovi.

- Pre korišćenja pažljivo provjerite alat i mrežni kabl da biste ustanovili da li će pravilno raditi i obavljati svoju funkciju. Proverite centriranost pokretnih delova, spojnih pokretnih delova, lom delova, montazu i bilo koja druga stanja koja bi mogla uticati na njihov rad. Štitnik ili drugi deo koji je oštećen treba pravilno popraviti ili zamjeniti od strane ovlašćenog servisnog centra osim ako je drugačije navedeno u ovom uputstvu za upotrebu. Neispravne prekidače odnesite u ovlašćeni servisni centar radi popravke. Ne koristite alat čiji prekidač ne može da se uključi i isključi. Ne pokušavajte da popravite sami.

UPOZORENJE: Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim alatom koja nije preporečena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih povreda.

21. Za popravak svog alata angažujte kvalifikovano lice.

- Ovaj električni alat je usaglašen sa relevantnim bezbednosnim pravilima. Popravke treba da vrše samo ovlašćena lica korišćenjem originalnih rezervnih delova; u suprotnom može doći do velike opasnosti po korisnika.

Dodatna bezbednosna pravila za rendisaljke tanjilice

- Nositte zaštitne naočare, radne rukavice i zaštitu za sluh prilikom rada.
- Nikad nemojte koristiti mašinu bez nameštenih svih štitnika i uređaja protiv povratnog udara, koji se nalaze u perfektnom radnom stanju.
- Kada rendišete, nemojte koristiti mašinu bez nameštenog graničnika. Uverite se da donja ivica graničnika dodiruje gornji deo stola.

UPOZORENJE: Sto za punjenje i pražnjenje je precizno podešen u fabriči. Nikad nemojte sami menjati podešenje stolova.

- Koristite samo rezne noževe konstruisani za ovu mašinu.
- Uvek koristite noževe koji su dobro načvrsti i održavani.
- Ne koristite mašinu sa rezanje bok drugog materijala sem mekog i tvrdog drveta.
- Nikad ne sećite udubljenja, slijike ili kalupe. Falcovanje nije dozvoljeno.
- Nikad nemojte nastavljati rad koji je prekinut (npr. rezove koje ne uključuju rad preko cele radnog komada).
- Izbegavajte obradu lako savijenog drveta koje ne obezbeđuje adekvatan kontakt sa stolom za punjenje.
- Pre upotrebe provjerite da li vretena za povratni udar i punjenje pravilno funkcionišu.
- Pre početka rada uklonite sve eksere i metalne predmete iz radnog komada. Ne koristite rascepkoano dvo.
- U režimu rendisaljke uverite se da je gornji štitnik noža podešen tako da pruža optimalnu zaštitu.
- Uverite se da je ručica za podizanje izvan područja punjenja.
- Kada radite na dugackim komadima, onda koristite pogodan sto sa valjcima na obe strane mašine, podešen na visinu stolova.
- Držite ruke dalje od noževa.
- U režimu rendisaljke koristite uvek štap za guranje.
- Čuvajte štap za guranje na svom mestu kada se ne koristi.
- Uzdržite se od uklanjanja odsečaka ili drugih delova radnog komada iz područja sečenja dok rezni blok radi.
- Veličine radnog komada:
 - Bez dodatne podrške, mašina je projektovana da prihvati maksimalne dimenzije radnog komada;

RENDISALIKA

- Visina 140 mm x širina 260 mm x dužina 500 mm
- Nikad ne sećite radne komade koji su manji od 300 mm
- **TANJILICA**
- Visina 160 mm x širina 260 mm x dužina 600 mm
- Nikad ne sećite radne komade koji su manji od 500 mm
- Duži radni komad mora da ima oslonac kao što je odgovarajući dodatni sto, npr. sto sa valjcima.
- U slučaju negzarde ili kvara mašine odmah isključite mašinu i odvojite je iz utičnice.
- Prijavite kvar i označite mašinu na odgovarajući način da biste sprečili da druge osobe koriste neispravnu mašinu.
- **SAMO RENDISALIKA:** Ako je rezni blok blokirani zbog prevlike sile posmaka prilikom rezanja, isključite mašinu i izvucite utikač iz utičnice. Uklonite radni komad i uverite se da rezni blok slobodno rotira. Uključite mašinu i pokrenite novu operaciju rezanja sa smanjenom silom posmaka.
- Uverite se da je bilo količina reznog bloka koji se ne koristi za rendisanje bezbedno zaštićen.

UPOZORENJE: Preporučujemo upotrebu FID sklopke sa nominalnom strujom od 30mA ili niže.

Preostale opasnosti

Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu rendisaljke:

I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći.

To su:

- Opasnost od nesrećnih slučajeva izazvanih nepokrivenim delovima rotirajućeg noža.
- Opasnost od povrede prilikom zamene lista testere.
- Opasnost od priglječenja prstiju prilikom otvaranja štitnika.
- Opasnost po zdravlju izazvana ulisanjem prašine koja se stvara pri rendisanju drveta, a naročito hrasta, bukve i MDF-a.

Sledeći faktori rizika povećavaju opasnost od problema sa disanjem:

- Pri rezanju drveta nije povezan usisivač prašine.
- Nedovoljno izbacivanje prašine zbog prljavih filtera izdvojnog gasa.

Električna bezbednost

Električni motor je projektovan samo za jedan napon (400 V – 3 Ph), i dva napona (230 – 1 Ph). Uvek proverite da li napon izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj pličici uređaja. U slučaju da se kabl ošteti, mora se zamjeniti specijalnim kablom koji se može nabaviti preko DeWALT servisne mreže.

Zamena utikača

(samo Velika Britanija i Irska)

Ako treba namestiti novi mrežni utikač:

- Bezbedno odložite stari utikač.
- Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom utikaču.
- Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
- Povežite zelenozuti provodnik na kontakt za pešinu.

Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače od dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A (samo za 230 V).

Korišćenje produžnog kabla

Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni 3-žilni produžni kabl koji je podešen za ulaznu snagu ovog alata (pogledajte **tehnische podatke**). Minimalni poprečni presek provodnika je 1,5 mm²; maksimalna dužina je 20 m.

Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno odmotajte kabl.

Sadržaj pakovanja

Ovo pakovanje sadrži:

- 1 Delimično sklopljena rendisaljka tanjilica
- 1 Štitnik
- 1 Štitnik/kolektor strugotina
- 1 Adapter priključak za pešinu
- 1 Kutija koja sadrži:
 - 1 Graničnik
 - 1 Šipka za guranje
- 1 Vreća koja sadrži:
 - 1 Imbus ključ 2,5 mm
 - 1 Imbus ključ 4 mm
 - 1 Imbus ključ 5 mm
 - 1 Imbus ključ 6 mm
 - 1 Ključ 13/10 mm
 - 1 Merač za podešavanje
 - 1 Ručica za podizanje
 - 2 Stezne ručice
 - 4 Gumena stopala
 - 1 M8 vezni zavrtač
 - 4 M8 navrtke
 - 4 D8 nazubljene podloške
 - 1 D8 ravne podloške
- 1 Kutija koja sadrži:
 - 4 Nogare
 - 2 Točkovi
 - 2 Nosača točka
 - 1 Vreća koja sadrži:
 - 2 Osoline točka
 - 4 M8 vezni zavrtač
 - 2 M8 imbus zavrtača
 - 4 M8 navrtke
 - 4 Krilne navrtke
 - 4 D8 ravne podloške
 - 6 D8 konusne podloške

1 Uputstvo za upotrebu

- Proverite da li postoje transportna oštećenja na alatu, njegovim delovima ili priborom.
- Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo pročitati i razumeti ovo uputstvo.

Kupasti radni komadi (sl. P3, P4)

- Rupite kupasti radni komad po sredini (sl. P3).
- Rendište komade odvojeno da biste eliminisali otpad.
- Alternativno prvo rendište ravno gornji deo **55**, okrenite radni komad naopako i rendište ravno donji deo **56** (sl. P4).

Izvlačenje prašine (sl. A1)

Mašina je opremljena sa priključkom za izvlačenje prašine od 100 mm na štitniku/koletoru strugotina **4**. Sa pogodnim uređajem za izvlačenje prašine možete uhvatiti 90% proizvedene strugotine ako je protok vazduha najmanje 20 m/s.

Priključek pogodan uredaj za izvlačenje prašine tokom svake operacije.

Kad god je moguće, povеžite uredaj za izbacivanje prašine koji je projektovan u skladu sa relevantnim propisima vezanim za emisiju prašine.

Transport (sl. Q1, Q2)

Tockički **30** obezbeđuju lak transport mašine. Bezbedno držeći mašinu sa obe ruke transportujte je kao što je prikazano na slici Q2.

ODRŽAVANJE

Vaš DeWALT alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.

A UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda, isključite uredaj i izvucite utikač alata iz izvora napajanja pre bilo kakvih podešavanja ili uklanjanja/postavljanja priključaka ili pribora. Uverite se da je prekidač za uključivanje i isključivanje u položaju OFF (isključeno). Slučajno pokretanje može dovesti do povrede.

Zamenava noževa (sl. R1, R2)

Mašina je opremljena sa reznom glavom koja ima dva noža.

A UPOZORENJE: Zamenite uvek istovremeno noževe.

A UPOZORENJE: Rezne noževe smiju da se zamjenjuju samo na opisani način. Nikad nemojte nameštati rezne noževe drugačije od preporučenih.

A UPOZORENJE: Oštrevicte.

A UPOZORENJE: Nosit rukavice kada menjate noževe.

A UPOZORENJE: Uvek iskopčajte mašinu pre zamene noževa.

Skidanje noževa

- Skinite graničnik i štitnik.
- Pažljivo okrećite glavu rezača **57** dok se ne pojavi prvi nož.
- Olabavite zavrtnje **58** pomoću isporučenog ključa.
- Izvucite sklop noža **59** iz glave rezača. Po potrebi koristite par klešta.
- Izvadite nož **60** iz držača **61**.
- Ponovite postupak za drugi nož.

Nameštanje noževa

- Pričvrstite nož **60** na nosač noža **61**. Uverite se da spoljne glave zavrtnja **62** upadnu u proreze **63**.
- Nameštesite sklop u glavu rezača **57**.
- Podesite list kacu što je opisano iznad.
- Pritegnite zavrtnje (58) (moment pritezanja: 6–8 Nm).
- Ponovite postupak za drugi nož.

Podešavanje noževa (sl. R3)

- Proverite položaj noža **60** na oba krajeva.
- Nameštesite merač **64** iznad glave rezača **57** kao što je prikazano.
- Donja ivica merača mora da se podudara sa vrhom noža **60**.
- Ako je potrebno podešavanje, postupite na sledeći način:
 - Navijte ili odvijte svaki vijak za podešavanje **65** po potrebi dok vrh noža ne bude u ravni sa meračem.

Oštrenje noževa

Noževi mogu da se oštire pod uglom od 42°.

A UPOZORENJE: Noževi mogu da se oštire maksimalno 3 mm od njihove originalne veličine. Ako se veličina noža smanjila za više od 3 mm, onda je potrebno zamenu nož.

**Podmazivanje**

Vaš električni alat ne zahteva dodatno podmazivanje.

**Čišćenje**

A UPOZORENJE: Suvim vazduhom izdvojite prašinu iz glavnog kućišta i iz ventilacionih otvora zavisno od sakupljanja prašine. Nosit odobrenu zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od prašine pri obavljanju ovog postupka.

A UPOZORENJE: Nikad ne koristite rastvarače ili druga agresivna hemijska sredstva za čišćenje nemetalnih delova alata. Te hemikalije mogu da oslabe materijale koji se koriste za nemetalne delove. Koristite samo krupu koja je navlažena vodom i blagom sapunicom. Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre u alat; nikad ne uranjujte bilo koji deo alata u tečnost.

Pre upotrebe pažljivo provjerite glavu rezača da biste ustanovili da li će pravilno funkcionisati. Pobrinite se da smola ili čestice radnog predmeta ne dovedu do blokade neke od ovih funkcija.

Režim tanjilice: U slučaju da se delovi radnog komada zaglavje između glave rezača i uvodnog valjka, iskopčajte mašinu od napajanja i uklonite zaglavljene delove.

Održavajte ventilacione otvore čistim i redovno čistite kućište pomoću meke krpe.

- Stolove održavajte tako da budu suvi, čisti, nezaprljani maštu. Redovno nanosite vosak na stolove.
- Održavajte mašinu čistom od prašine i strugotina.
- Svakodnevno proverite i očistite valjke protiv povratnog udara i za uvođenje.

Opciona dodatna oprema i pribor

A UPOZORENJE: S obzirom da dodatna oprema i pribor, osim onih koje nude DeWALT, nisu bili testirani sa ovim proizvodom, korišćenje takvih pribora i dodatne opreme sa ovim alatom bi moglo biti opasno. Da bi se smanjila opasnost od povreda, sa ovim proizvodom treba koristiti samo pribor i dodatnu opremu koja je preporučila DeWALT.

U to spadaju rezervni rezni noževi (DE7333).

Za više informacija o prikladnijim priborima obratite se vašem distributeru.

Zaštita životne sredine

Odvojeno sakupljanje. Proizvodi i baterije označene ovim simbolom ne smiju da budu odloženi sa otpadom iz domaćinstva.

Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati, smanjujući time potražnju za sirovinama. Reciklirajte električne proizvode i baterije sa lokalnim propisima. Više informacija možete naći na www.2helpU.com.

Изборни додатоци

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи додатоци освен оние кои се во понудата на DeWALT, не се тестирали со овој производ, употребата на таквите додатоци со оваа алатка може да биде опасно. За да го намалите ризикот од повреди, со овој производ употребувајте само додатоци препорачани од страна на DeWALT.

Тие вклучуваат резервни сечила за сечење (DE7333).

Прашајте го продавачот за дополнителни информации во врска со употребата на соодветните додатоци.

Заштита на животната средина

 Одвоено собирање. Производите и батериите означенчи со овој симбол не смеат да се исфрлат со обичниот домашен отпад.

Производите и батериите содржат материјали коишто можат да бидат обновени или рециклирани, притоа намалувајќи ја побарувачката за сировини. Ве молиме рециклирајте ги електричните производи и батерији според локалните одредби. Повеќе информации се достапни на www.2helpU.com.